WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA · LIETUVIŲ KALBA

MRH-1

Šaltnešio žarnos

Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Laikykite ją prie įrenginio visą jo naudojimo laiką.



Perskaitykite instrukciją
Saugos ir prijungimo taisyklės prieš pirmąjį paleidimą.

Servisas ir garantija
Serviso užklausos ir garantijos sąlygos svetainėje wipcool.eu.

Dokumentai internete
Instrukcija, techninis lapas ir atitikties deklaracija svetainėje wipcool.eu.

TURINYS

Kaip naudotis instrukcija

Raskite reikiamą skyrių. Skaičiai dešinėje yra šios brošiūros puslapiai.

01	Wipcool MRH naudojimo instrukcija	3
02	Simboliai ir žymėjimai	3
03	Saugos informacija	3
04	Techniniai duomenys	3
05	Sandara	5
06	Rinkinio sudėtis	9
07	Prijungimas	10
08	Naudojimas	10
09	Servisas ir dokumentai	11

SIMBOLIŲ REIKŠMĖ



Atskiras EEĮ atliekų surinkimas

Neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.



CE ženklinimas

Gamintojo deklaracija dėl atitikties ES reikalavimams.



Perskaitykite instrukciją

Saugos ir naudojimo taisyklės prieš pradedant darbą.

Wipcool MRH naudojimo instrukcija

Wipcool MRH žarnos skirtos darbui su sistemomis, kuriose naudojami aukšto slėgio šaldymo agentai, įskaitant R410A ir R32. Galimi rinkiniai be vožtuvų, su rutuliniais vožtuvais CV60° ir su aptarnavimo vožtuvais SV.

Naudojimo instrukcija yra neatsiejama gaminio dalis. Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir griežtai laikykitės visų nurodymų.

Simboliai ir žymėjimai

01



Įspėjimas - perskaitykite šalia ženklo esančio laukelio tekstą.

Saugos informacija

ĮSPĖJIMAS
Dirbdami su degiais šaldymo agentais (A2L, A3), užtikrinkite gerą vėdinimą, pašalinkite uždegimo šaltinius ir laikykitės šiems šaldymo agentams taikomų taisyklių.

ĮSPĖJIMAS
Neviršykite 55 bar darbinio slėgio. Nenaudokite matomai pažeistų žarnų ar jungčių.

- Nejunkite žarnų prie kitokio dydžio jungčių.

Techniniai duomenys

Lentelėje nurodytas kiekvienos rinkinio žarnos ilgis.

Be vožtuvų

Parametras	MRH-1	MRH-2
Darbinis slėgis	55 bar	55 bar
Ilgis	150 cm	150 cm

Parametras	MRH-1	MRH-2
Jungtys - geltona	1/4" - 1/4"	1/4" - 1/4"
Jungtys - raudona	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"
Jungtys - mėlyna	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"


Su rutuliniais vožtuvais

Parametras	MRH-1CV60°	MRH-2CV60°
Darbinis slėgis	55 bar	55 bar
Ilgis	150 cm	150 cm
Jungtys - geltona	1/4" - 1/4"	1/4" - 1/4"
Jungtys - raudona	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"
Jungtys - mėlyna	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"

Su aptarnavimo vožtuvais

Parametras	MRH-1SV	MRH-2SV
Darbinis slėgis	55 bar	55 bar
Ilgis	180 cm	180 cm
Jungtys - geltona	1/4" - 1/4"	1/4" - 1/4"
Jungtys - raudona	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"
Jungtys - mėlyna	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"


Sandara

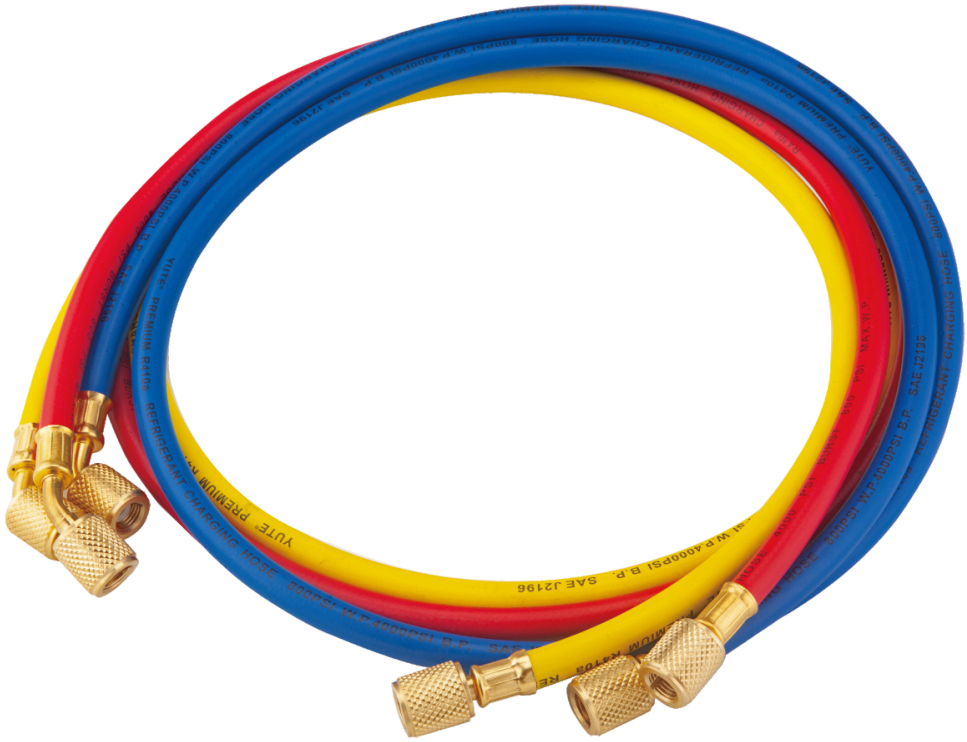

1 paveikslas. Rinkinys be vožtuvų.




2 paveikslas. Jungčių veržlės.

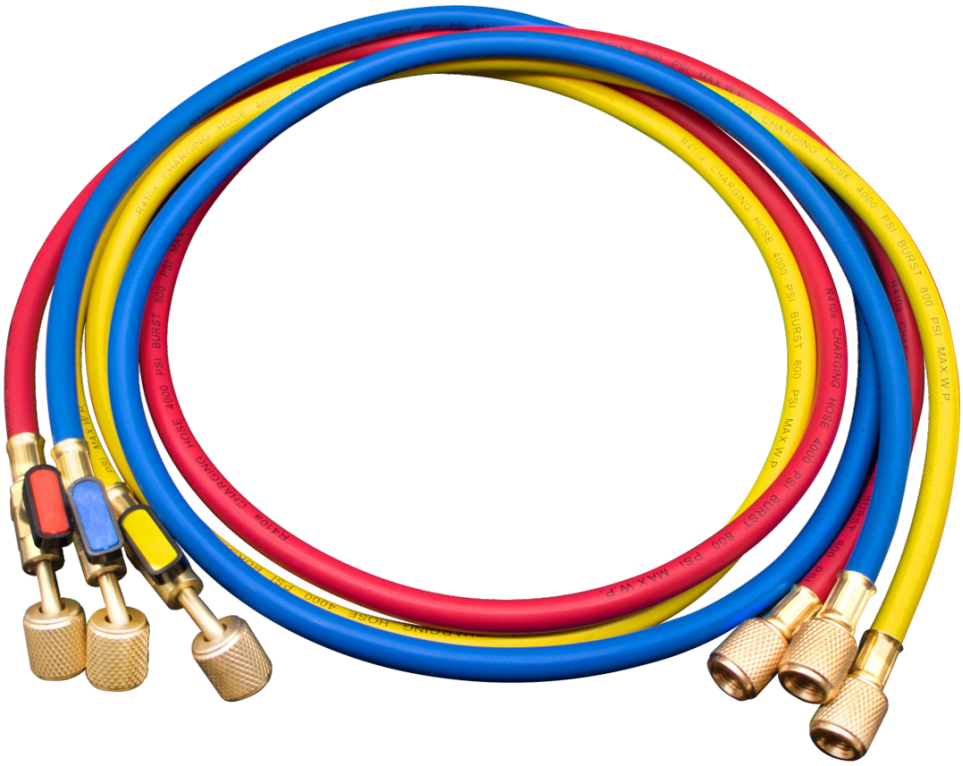

3 paveikslas. CV60° variantas.



4 paveikslas. Rutulinis vožtuvas.

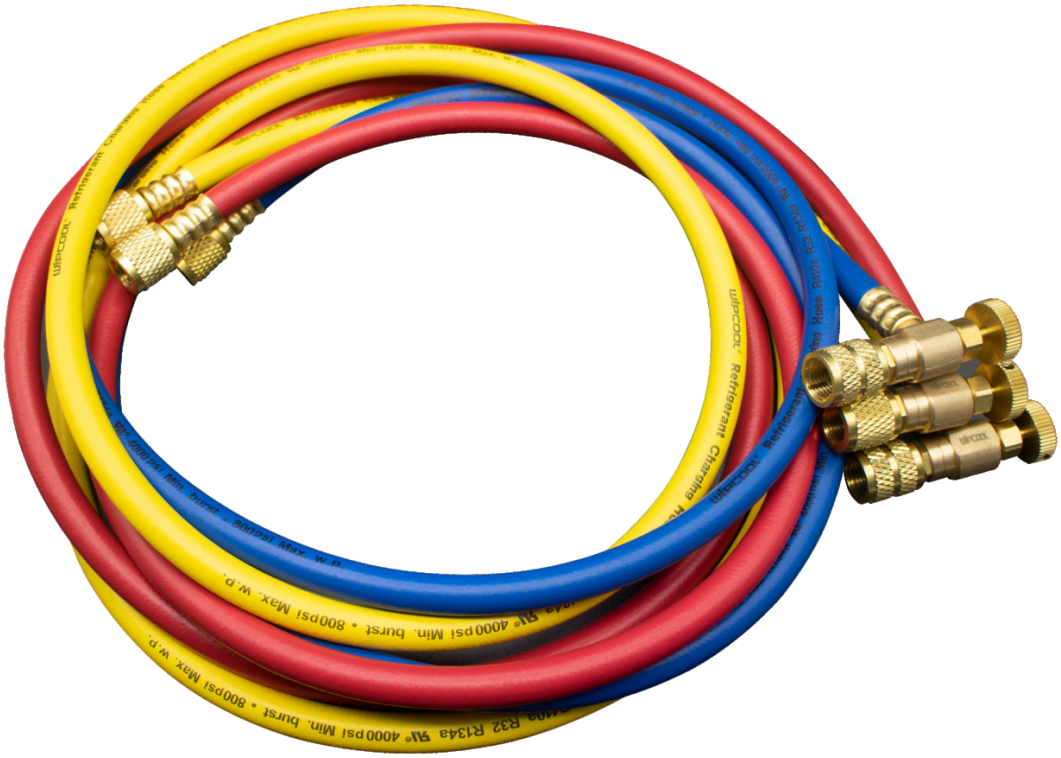


5 paveikslas. SV variantas.



6 paveikslas. Aptarnavimo vožtuvas.

Žarnos MRH-1 sandara

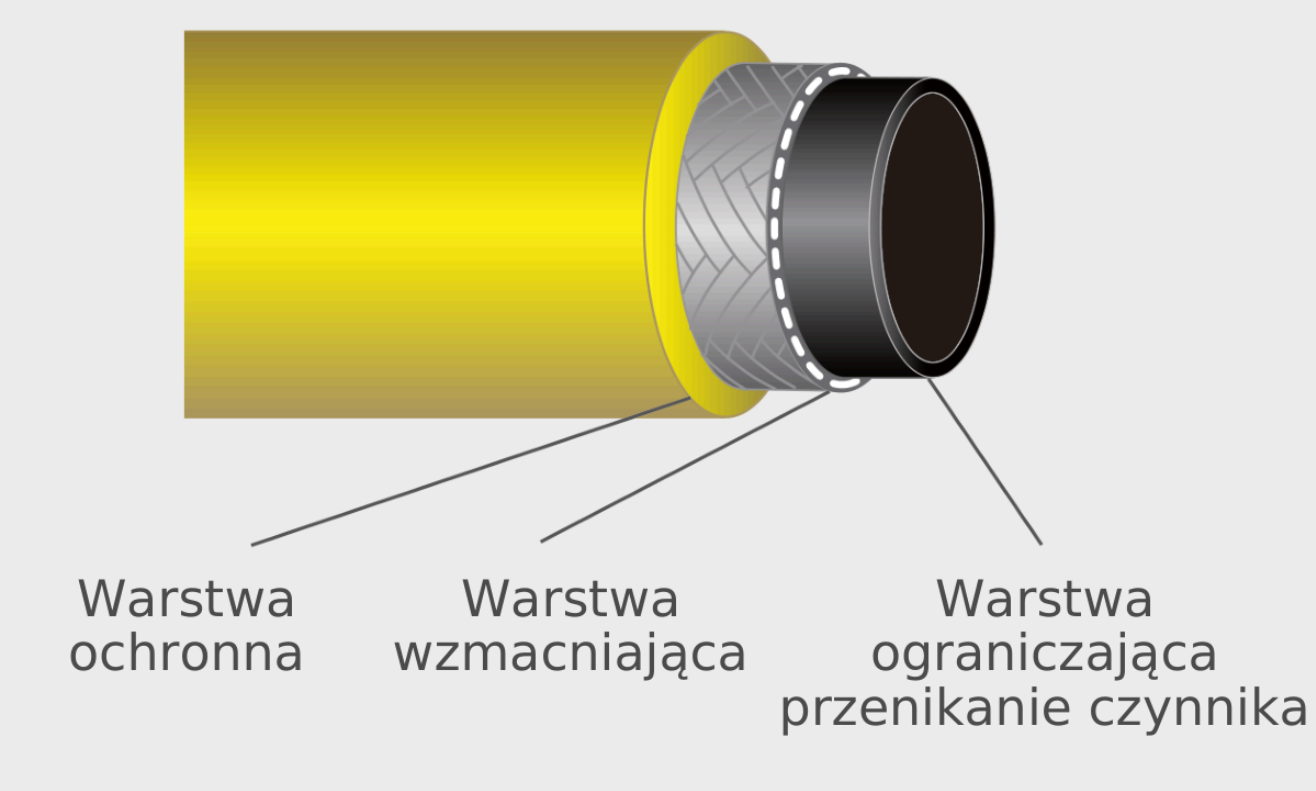

7 paveikslas. Žarnos MRH-1 skerspjūvis.

Žarna MRH-1 turi apsauginį, sutvirtinantį ir vidinį sluoksnius. Vidinis sluoksnis riboja šaldymo agento prasiskverbimą. Jungčių veržlės pagamintos iš žalvario.

Rinkinio sudėtis

Kiekviename MRH rinkinyje yra trys žarnos: geltona, raudona ir mėlyna.

Prijungimas

01 Patikrinkite modelio žymėjimą ir parinkite jungtis pagal techninių duomenų lentelę.

02 Prieš prijungdami patikrinkite žarnų ir jungčių būklę.

Žarnas prijunkite pagal prijungiamo prietaiso instrukciją.

Naudojimas

Modeliai be vožtuvų neuždaro srauto žarnoje. CV60° varianto rutulinis vožtuvas skirtas srautui atidaryti ir uždaryti. Aptarnavimo vožtuvai SV uždaro srautą ir leidžia atjungti žarną prarandant mažiau šaldymo agento. Vien uždarius vožtuvą, žarnoje likęs šaldymo agentas ir slėgis nepašalinami.

Darbo pabaiga

> **ĮSPĖJIMAS**
> Neišleiskite šaldymo agento atsukdami žarną.

01 Jei žarnoje liko šaldymo agento, surinkite jį šaltnešio surinkimo stotele.

02 Įsitikinkite, kad atjungiamoje atkarpoje neliko slėgio, ir atjunkite žarnas.

Servisas ir dokumentai

Prieš pateikdami serviso užklausą, paruoškite:

- Modelį - jis nurodytas gaminio lentelėje ir sąskaitoje faktūroje.
- Serijos numerį - jei jo nėra, nurodykite gamybos numerį (pvz., 11/2025), dažniausiai esantį gaminio apačioje.
- Pirkimo įrodymą - įgaliotojo platintojo išduotą sąskaitą faktūrą arba kasos čekį.
- Gedimo aprašymą - kas vyksta, nuo kada ir kokiomis sąlygomis.

Serviso užklausą galite pateikti adresu wipcool.pl/serwis. Ten taip pat rasite garantijos sąlygas.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISAS IR DOKUMENTAI

MRH-1 · Naudojimo instrukcija

LEIDIMO DUOMENYS

Modelis *Model*	**MRH-1**
Leidimas *Edition*	**2026-11-05 · LT**
Gamintojas *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Įgaliotasis atstovas Lenkijoje *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija internete ir kitos kalbos
- techninis lapas ir atitikties deklaracija
- servisas ir užklausos

CE ženklinimas patvirtina deklaruotą atitiktį ES reikalavimams. Perbrauktas konteineris: neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.